

ESTIMATES

Opinia numer: 0002/2026

z dnia: 2026/01/14

Wykonawca opinii : ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1994

Model: E 220 Kat. 124

Wersja: E 220

Nr rejestracyjny: BL 48498

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WDB1240221J063802



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

022-00255 / 20231

Data pierwszej rejestracji

1994/09/13, (w Polsce: 2014/05/15)

Data ważności badania technicznego

2025/05/14

Data oględzin

2026/01/12

Miejsce oględzin

ul. Zahańcze, 16-400 Suwałki

podlaskie

200772 km

Wskazanie drogomierza

Okres eksploatacji pojazdu (94/09/13-26/01/14)

376 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 2-warstwowy typu uni

Oznaczenie typu

W124

Dop. masa całkowita

1940 kg

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

2199 ccm / 110kW (150KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów


manualna

Rodzaj napędu

tylny (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

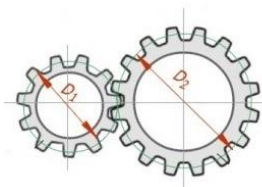

ESTIMATES

OPINIA Nr: 0002/2026

z dnia: 2026/01/14

Wykonawca opinii : ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1994

Model: E 220 Kat. 124

Wersja: E 220

Nr rejestracyjny: BL 48498

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WDB1240221J063802

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	022-00255 / 20231
Data pierwszej rejestracji	1994/09/13, (w Polsce: 2014/05/15)
Data ważności badania technicznego	2025/05/14
Data oględzin	2026/01/12
Miejsce oględzin	ul. Zahańcze, 16-400 Suwałki podlaskie
Wskaźnik drogowy	200772 km
Okres eksploatacji pojazdu (94/09/13-26/01/14)	376 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	W124
Dop. masa całkowita	1940 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2199 ccm / 110kW (150KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1994.03-1995.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Szyby przednie regulowane elektrycznie
2	Immobilizer	7	Wspomaganie układu kierowniczego
3	Obrotomierz	8	Zaglówki na wszystkich miejscach
4	Poduszka powietrzna kierowcy	9	Zamek centralny
5	Poduszka powietrzna pasażera		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Dach regulowany elektrycznie	178
2	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy ciągły)	232
3	+Klimatyzacja automatyczna	817

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DAYTON 225/45 R17 91Y D 320 EVO TL	1,0	100
Przednie prawe:	DAYTON 225/45 R17 91Y D 320 EVO TL	1,0	100
Tylne lewe:	*MATADOR 225/45 R17	2,0	94

Tylne prawe:

*MATADOR 225/45 R17

2,0

94

STAN TECHNICZNY POJAZDU**NADWOZIE/ (szkielet)**

Oględziny przeprowadzone w warunkach parkingowych.

- Bagażnika nie udało się otworzyć - zamrożone zamki
- Błotnik przedni prawy - listwa ozdobna - uszkodzone mocowanie

NADWOZIE / Osprzęt

- Szyba czołowa pęknięta w części dolnej prawej
- Lusterko zewnętrzne prawe- uszkodzone
- Reflektor przedni lewy - zielony nalot wewnątrz ref.
- Zderzak przedni - zarysowania w części prawej
- Zderzak tylny - zarysowania w części prawej

NADWOZIE / Wnętrze

- Tapicerka i wykładziny tapicerskie zabrudzone

PODWOZIE/ Silnik/ układ przeniesienia napędu

- Slinka nie udało się uruchomić. Pojazd został dostarczony do warsztatu naprawczego jako niesprawny (nie można go było uruchomić).

Informacje uzyskane z warsztatu naprawczego:

Auto zostało przywiezione do warsztatu bez możliwości odpalenia silnika. Po diagnostyce okazało się, że nie pracuje pompa paliwa po sprawdzeniu okablowania oraz bezpieczników (wiązka przewodowa cała bezpieczniki sprawne) sprawdziłem przełącznik odpowiadający za podanie zasilania na pompę paliwa nr części 0005405245. Okazało się, iż przełącznik zespolony był już naprawiany i pomimo to jest bardzo poważnie i nie odwracalnie uszkodzony spalona płyta elektroniczna (gdzie bezpiecznik 15 A umieszczony w przełączniku jest cały nie uszkodzony). Po zamówieniu i zamontowaniu nowego przełącznika (część zamienna nr części 0148300007 Myle) auto nadal nie odpala, pomimo że pompa paliwowa jest sprawna (sprawdzona na krótko) - auto wymaga diagnostyki i naprawy.

PODWOZIE / Zawieszenie / koła

- Tarcze kół - zarysowania eksploatacyjne

PODWOZIE / Układ kierowniczy

- Brak możliwości weryfikacji

PODWOZIE / Układ hamulcowy

- Brak możliwości weryfikacji

PODWOZIE / Układ wydechowy / katalizator

- Brak możliwości weryfikacji

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser

Ilość kluczyków - 1 szt.

Podczas oględzin przeprowadzono próbę ruchową- oględziny w warunkach parkingowych.

Pojazd nie ma ważnego badania technicznego (dopuszczenia do ruchu).

UWAGI

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (380 mies.) * **21 500 PLN**

Wartość bazową przyjęto na podstawie ofert internetowych z serwisów sprzedażowych www.otomoto.pl, ww.olx.pl

1. 1994 rok - 17500,00 zł brutto
2. 1994 rok - 25000,00 zł brutto
3. 1993 rok - 22400,00 zł brutto
4. 1995 rok - 28900,00 zł brutto
5. 1993 rok - 7950,00 zł brutto
6. 1992 rok - 8500,00 zł brutto
7. 1995 rok - 28700,00 zł brutto

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 227 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **- 873 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 8 180 PLN**

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 136
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 227
<i>Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/01/14, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.</i>		
Stan pojazdu (usterki i braki)	-10,0	-2 272
Naprawy konieczne	-20,0	-4 545

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

13700 PLN

(słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2561,79 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-

Rzeczoznawca

Bogdan Boguszewski

Wykonawca opinii : ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1994


Model: E 220 Kat. 124

Wersja: E 220

Nr rejestracyjny: BL 48498

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

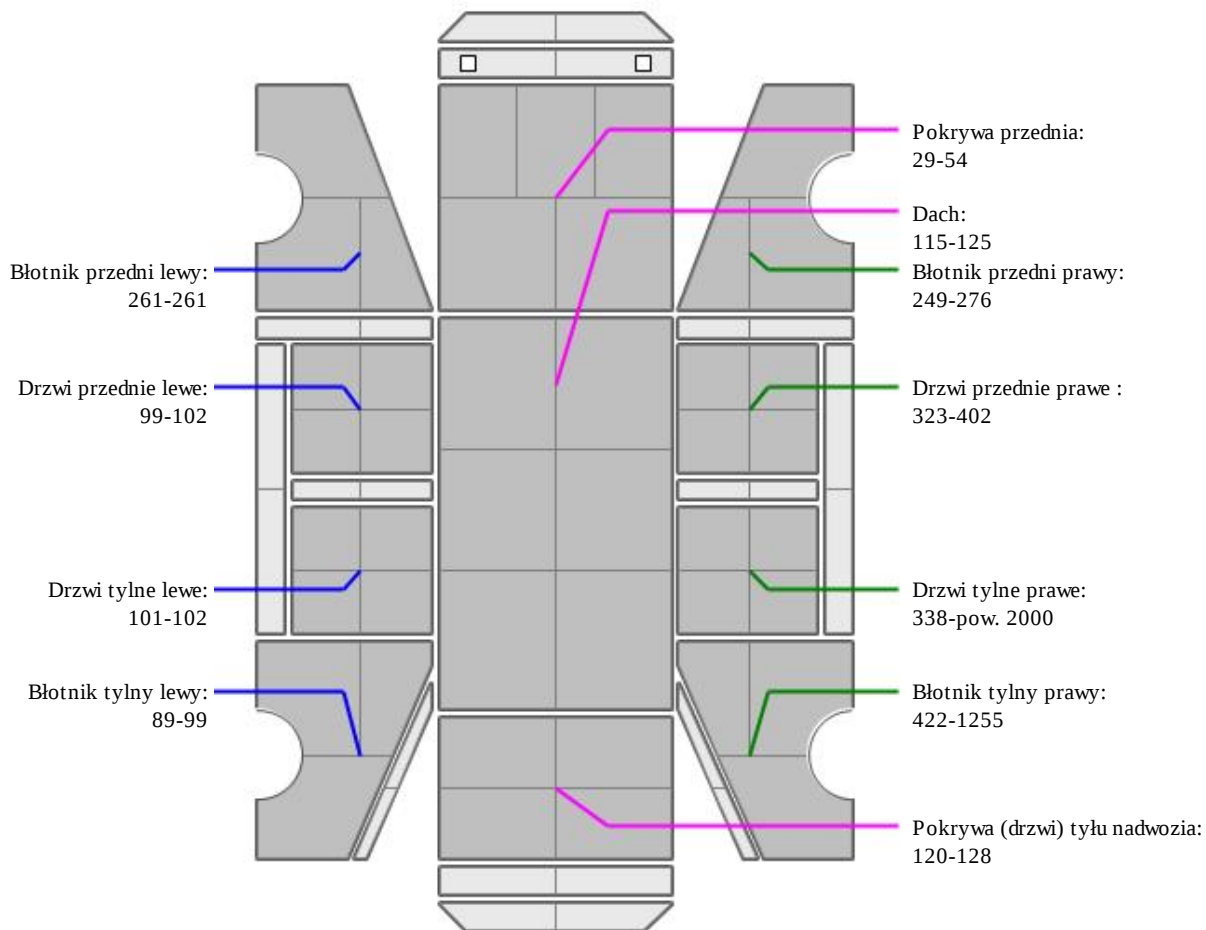

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 0002/2026

z dnia: 2026/01/14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Marka: MERCEDES-BENZ

Rok produkcji: 1994

Model: E 220 Kat. 124

Wersja: E 220

Nr rejestracyjny: BL 48498

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_9940



IMG_9938



IMG_9943



IMG_9941



IMG_9939



IMG_9942



IMG_9949



IMG_9971



IMG_9972



IMG_9970



IMG_9963



IMG_9967



IMG_9968



IMG_9969



IMG_9945



IMG_9946



IMG_9953



IMG_9966



IMG_9947



IMG_9948



IMG_9964



IMG_9965



IMG_9958



IMG_9959



IMG_9975



IMG_9979



IMG_9977



IMG_9978



IMG_9980



IMG_9981



IMG_9982



IMG_9986



IMG_9987



IMG_9983



IMG_9984



IMG_9985



IMG_9960



IMG_9961



IMG_9962



IMG_9989




IMG_9990




IMG_9991



IMG_9974

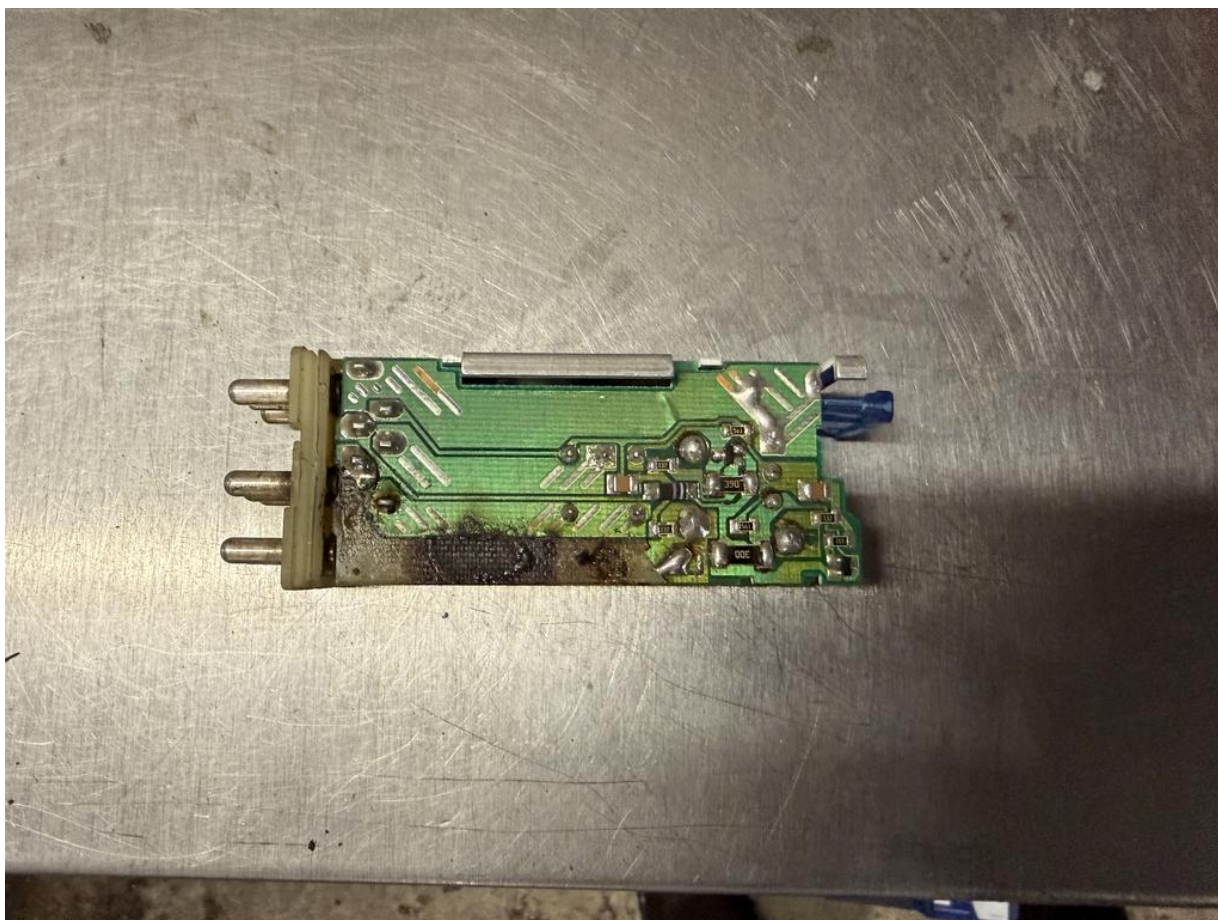

IMG_9992

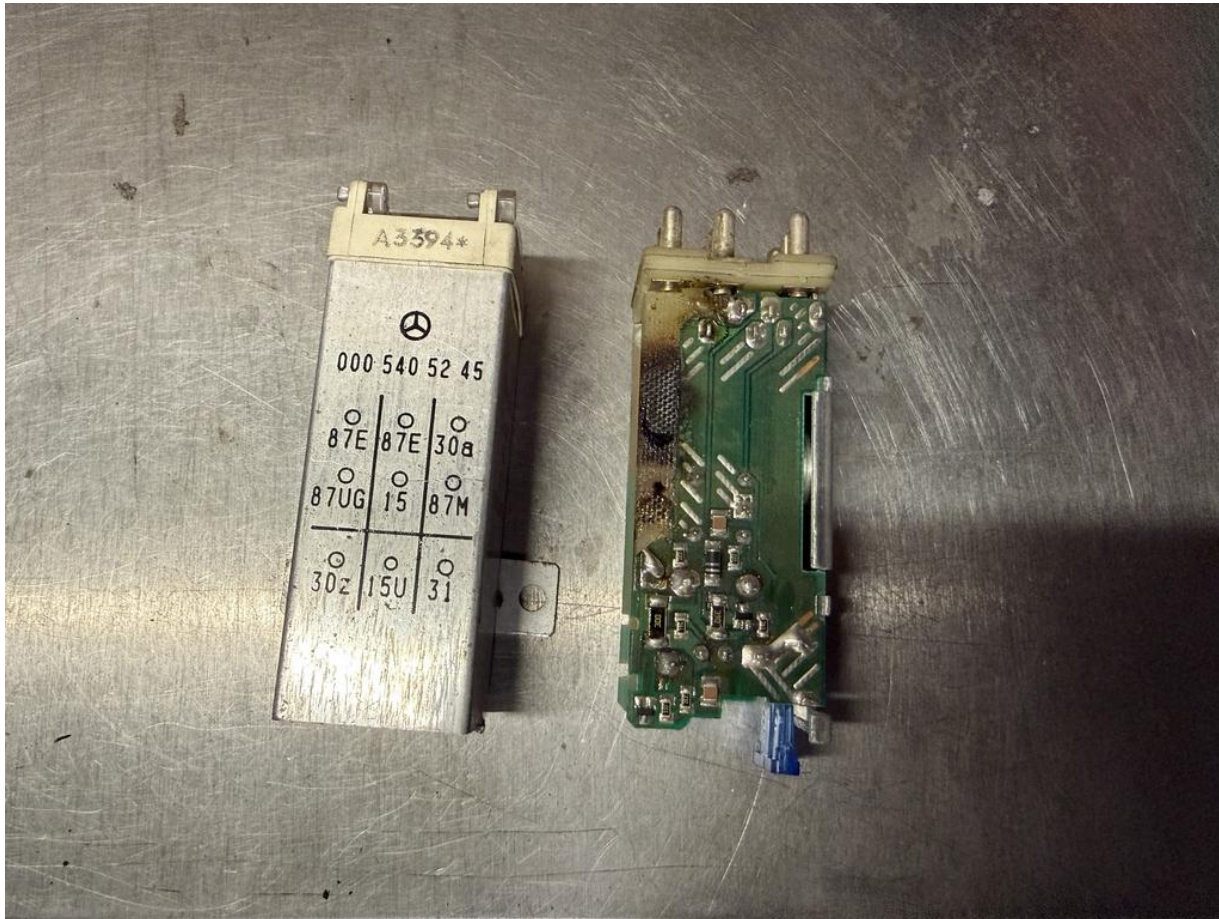

IMG_9993

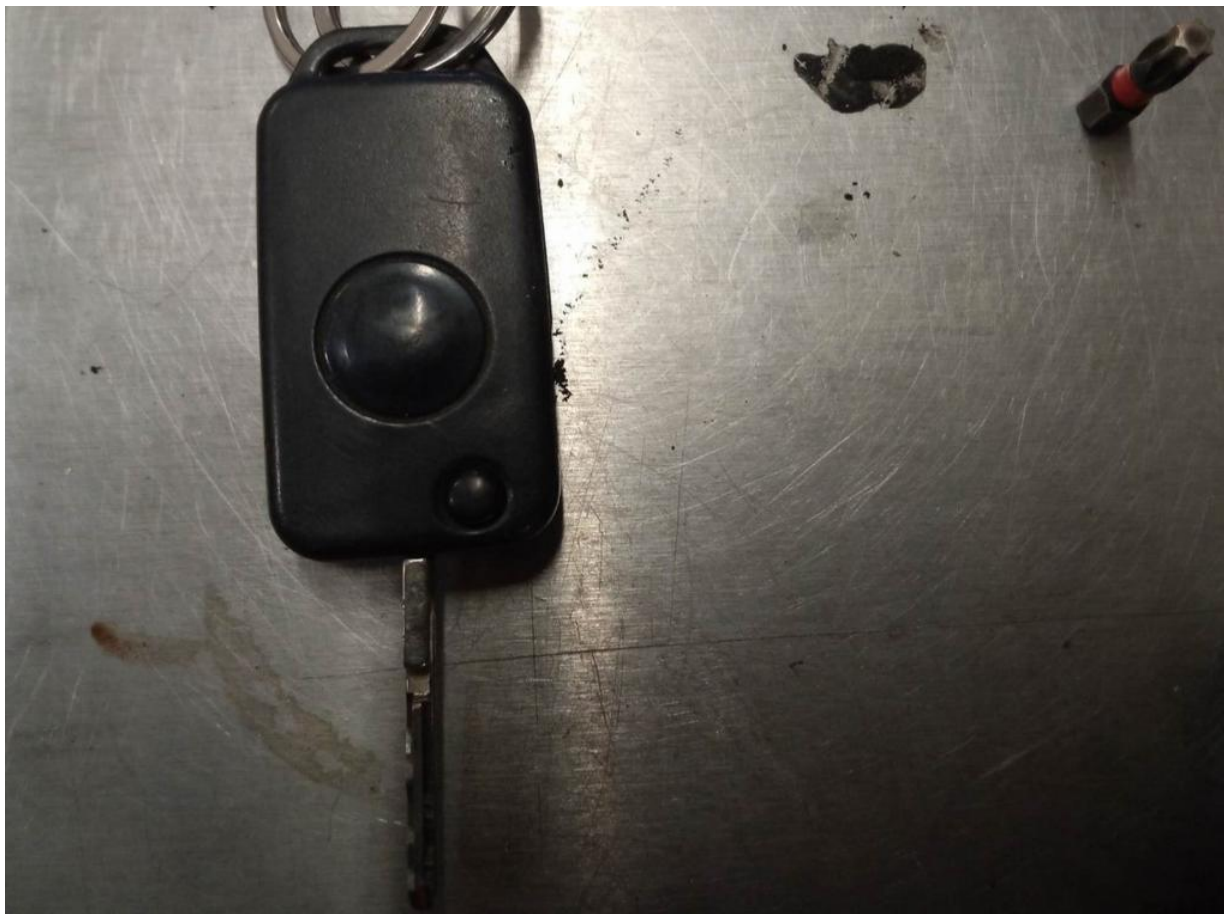


image000001